

ACTA DE INSPECCION

, Jefe del Servicio de Vigilancia Radiológica de la Xunta de Galicia y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como Inspector para el control y seguimiento de instalaciones radiactivas, rayos X de usos médicos, y transportes de sustancias nucleares, materiales y residuos radiactivos, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia,

CERTIFICA: Que se personó el día diecisiete de junio del año dos mil veintidós, en la instalación de inspección de grandes cargas de la Agencia Tributaria, sita en el acceso a la en el Puerto de Vigo.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a Inspección de contenedores mediante barrido con rayos X, en el emplazamiento referido, cuya autorización vigente (PM) fue concedida por la Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas de la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia, en fecha de 16 de mayo de 2007 y de notificación para la puesta en marcha emitida por el Consejo de Seguridad Nuclear en fecha de 29 de septiembre de 2008.

La Inspección fue recibida por , Supervisor de la Instalación Radiactiva, quien aceptó la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

El representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

La Inspección se desarrolló con las medidas de protección y distancia para prevención de transmisión del Covid-19.


De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:



1.- INSTALACIÓN:


1.1. Equipo de Inspección de cargas.

- Se dispone de un equipo de inspección de grandes contenedores, mediante imagen de barrido con un haz rayos X generado por un acelerador lineal de electrones, de la firma _____ Marca _____, modelo _____, de _____ y _____ de tensión e intensidad máximas. La intensidad habitual de trabajo es a _____.
- El equipo inspector es un arco móvil que consta de un acelerador lineal de electrones que emite un haz de rayos X en orientación horizontal con colimación vertical hacia una columna vertical de detectores soportada en el otro extremo del arco. _____.
- El conjunto está montado sobre el extremo trasero del chasis de un camión de la marca _____, modelo _____, sin matricular. El espacio central de carga sobre el chasis del camión está ocupado por una cabina blindada en la que están instalados los controles del sistema. La cabina propia del camión no se utiliza durante la operación del equipo. _____.
- El arco del equipo inspector se despliega para estar en condiciones de operación. Un sistema hidráulico realiza una rotación del extremo trasero y abre el brazo que soporta la columna de detectores conformando de este modo un pórtico de exploración entorno a la carga. _____.
- La operación de barrido con rayos X de un contenedor marino inmóvil sobre un remolque con cabeza tractora se lleva a cabo mediante el desplazamiento lineal del citado camión que soporta el pórtico a lo largo y en paralelo del contenedor marino estático. _____.
- El camión dispone de una tracción adicional eléctrica para realizar el trayecto de recorrido uniforme a lo largo el contenedor. El suministro eléctrico procede de la red y/o de un equipo generador propio del sistema instalado en el camión. El equipo generador se somete a prueba mensualmente. _____.
- El desplazamiento lineal es controlado mediante un sistema de láseres antideriva que controla la trayectoria del equipo inspector mediante unos láseres de referencia. _____.

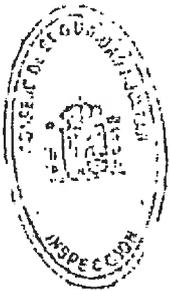

1.1.1. Sistemas de seguridad.

- En el interior de la cabina blindada de operación hay tres ordenadores, uno para el control del equipo Inspector y dos para procesado de imágenes. _____
- El monitor de control del equipo muestra los parámetros de irradiación y la imagen en adquisición. Una vez adquirida la imagen se transfiere a los ordenadores de procesado de imágenes. _____
- Un monitor muestra el estado y nivel de radiación detectado por cada una de las cuatro barreras inalámbricas de infrarrojos que controlan el perímetro de la zona acotada central desde los vértices del rectángulo de la zona acotada de escaneado. Estas barreras están instaladas fijas con protección de la Intemperie, disponen de alimentación eléctrica de red y batería y funcionan Interconectadas mediante un emisor de un haz de rayos infrarrojos y un detector de infrarrojos, altavoz, detector de radiación y conexión inalámbrica con la cabina de control. La intrusión cortando un haz de infrarrojos detiene la emisión de rayos X. Una baliza de infrarrojos estaba averiada pendiente de sustitución. _____
- Se dispone de una sonda para detección de radiación instalada dentro de la cabina detrás de un ordenador que muestra el nivel de radiación en otro display. _
- Se dispone de una estación de transmisión por radio para comunicar con el terminal portátil del operador que, en el exterior, controla el acceso a la zona perimetral vallada. La comunicación es también, a tiempo real, con otro operador situado en la oficina. _____
- Se dispone de micrófono y megafonía en el exterior. _____
- Se dispone de control del exterior en un monitor plano del puesto de operación que integra en mosaico las imágenes siete cámaras de TV perimetrales. _____
- En el exterior del vehículo que porta el equipo Inspector había instaladas: _____
 - Un conjunto de citadas siete cámaras de TV, situadas en altura, para control perimetral global y de mayor detalle de las zonas críticas en el arco. _____
 - Cuatro setas de emergencia en el exterior de la cabina de operación: Una en el interior de la cabina del camión, otra sobre la chapa de la esquina delantera del camión, otra sobre la tapa del control de apertura del brazo en un lateral del camión y otra sobre la rueda trasera derecha bajo el arco. _____
 - Un conjunto de varillas de sensores de colisión con las cargas instalados a diversas alturas y orientaciones en las superficies externas del camión y del arco. _____
 - Dos detectores de proximidad instalados en la delantera y trasera del camión.

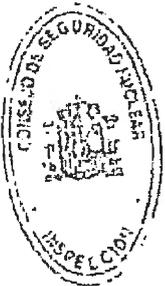

- Los indicadores luminosos de destello son cuatro y dos semáforos a ambos lados del arco. _____
- Los avisos acústicos se inician y mantienen durante todo el recorrido de la operación de barrido. _____
- El operador que está en el exterior controla el acceso a la zona perimetral vallada, facilita instrucciones al conductor para posicionar la carga a radiografiar y para que se retire a una posición alejada establecida a cubierto al lado de la oficina. _____
- Sistemas de seguridad del equipo inspector. _____
- Para iniciar la puesta en marcha del equipo es necesario el insertar y girar una llave en el puesto de control. Hay otra llave de restauración de funcionamiento que tiene que posicionarse cada vez que hay un corte de emisión de rayos X por activación de un bloqueo. _____
- La puesta en marcha del equipo activa los indicadores luminosos. Las luces verdes indican no irradiación, las luces naranja disponibilidad para iniciar irradiación y rojas irradiación en curso. La secuencia luminosa tiene una correspondencia de avisos acústicos. El inicio de la irradiación se avisa por el operador de cabina a través de megafonía. _____
- El sistema de bloqueo de seguridad se puede activar por: Conmutación de interbloqueo, por pulsación de una de las seis setas de emergencia, de las cuales dos están instaladas dentro de la cabina de operación y cuatro en el exterior, por los enclavamientos de la puerta de la cabina de operación y de las tapas de controles externos y por contacto de las varillas externas acopladas a sensores de colisión. _____
- La activación de un bloqueo da lugar a un corte de emisión de rayos y parada del desplazamiento del camión. _____



1.1.2. Dependencias: delimitación de perímetros y señalización de zonas.

- La inspección de contenedores se lleva a cabo en el interior de una nave de 14 por 25 metros, abierta por los extremos del eje longitudinal para entrada y salida de camiones. El equipo inspector trabaja en un recorrido longitudinal en paralelo a las cargas cuya medida máxima es de 14 metros. _____
- El firme de la nave está acondicionado con hormigón armado para disponer de una superficie de desplazamiento horizontal muy lisa, de tal forma, que el foco de emisión del acelerador y la columna vertical de los detectores presenten mínimas oscilaciones durante el barrido, con el fin de que la calidad de la imagen no presente artefactos inducidos por la irregularidad del suelo. _____

- El trayecto de barrido por el equipo inspector estaba señalizado con líneas de pintura amarilla en el suelo. Así mismo estaba marcado el carril de entrada y estacionamiento de los camiones portacontenedores. En dependencia de la longitud de contenedor marino se tienen establecidas unas referencias para el posicionamiento de la carga. _____
- Esta zona cubierta colinda en su lado oeste, izquierdo según el sentido de circulación de contenedores, con un muro de hormigón del talud de la autovía elevada de acceso a la terminal marítima de contenedores en el puerto de Vigo. El sentido de la circulación de contenedores es de sur a norte y la orientación del haz de barrido horizontal es en dirección oeste a este. La pared este de la zona cubierta consta de un muro de hormigón de 20 cm de grosor y 120 cm de altura sobre el que se alza una pared de chapa metálica. _____
- La zona cubierta acotada para escaneado en la nave de 14 por 25 metros coincide en el límite oeste con una zona perimetral vallada con unas medidas de 30 por 45 metros. La zona perimetral vallada está enmarcada en un espacio abierto de parking de camiones del puerto y de accesos del puerto. _____
- La zona perimetral vallada es mayor a la inicialmente definida en la solicitud de 26 por 37,6 metros en base al estudio realizado por el _____ para contenedores de 12 metros. Hay cargas cuya medida puede alcanzar los 14 metros de longitud y estas dimensiones se ampliaron con la finalidad de poder llevar a cabo inspección de estas cargas. _____
- Las zonas estaban debidamente señalizadas y se disponía de los medios adecuados para establecer un acceso controlado. _____
 - Las cuatro barreras de Infrarrojos que estaban instaladas fijas en los vértices del rectángulo de seguridad (El vértice nº 4 estaba anulado por avería y era controlado provisionalmente por el operador del exterior). _____
 - Los cuatro focos de destellos luminosos. _____
 - Los dos testigos luminosos tipo semáforo a ambos lados del arco. _____
 - Los avisos acústicos tipo alarma. _____
 - El micrófono y altavoz externo. _____
 - El operador externo que controla el acceso y la comunicación por radio con el operador en cabina de exploración. _____
- El camión que porta el equipo de inspección, una vez finalizada la jornada de trabajo, queda confinado en el interior de la citada nave con los portales metálicos cerrados. _____



1.2. Operación del equipo de Inspección de cargas.

- El equipo funciona en jornada de mañana e inspecciona cargas seleccionadas por la aduana del puerto. La carga de trabajo es variable y puede llegar a alcanzar las 40 cargas en una jornada. Durante el año 2021 se habían realizado la inspección de 3249 cargas. _____
- El equipo es operado por operadores de la Agencia Tributaria y es asistido por un operador de la Guardia Civil. Los operadores de la Agencia Tributaria son fijos y los operadores de la Guardia Civil rotan, a razón de uno por semana, aunque en determinados periodos no hay rotación.
- El día de la visita de la inspección el equipo de personal dedicado a la inspección de cargas estaba compuesto por el supervisor de la Agencia Tributaria, un operador de la Agencia Tributaria y un operador de la Guardia Civil. _____
- Se dispone de medidas operacionales adicionales para el control de acceso y actuación en caso de intrusión: _____
 - El procedimiento de actuación por el operador del exterior que controla el acceso a la zona acotada de escaneado. (Viene supliendo la ballza nº 4 que estaba pendiente de sustitución): _____
 - Las instrucciones expuestas como "normas a seguir por los conductores de las cargas" respecto a la entrada y estacionamiento del vehículo, lugar de permanencia del conductor del camión durante la inspección y notificación, por el funcionario, de inspección terminada. _____
 - Está expuesta en la cabina de operación una instrucción de paro de escaneo en el caso de identificación, en la imagen en formación a tiempo real, de una silueta humana dentro del contenedor. Tras la parada del escaneo se activa el procedimiento de apertura del contenedor. _____




2.- NIVELES DE RADIACIÓN

- Estaba disponible una certificación expedida por el laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del _____ en la fecha de 28 de noviembre de 2005 sobre las mediciones llevadas a cabo durante el funcionamiento con un equipo _____, modelo _____ para verificar el perfil radiológico de la instalación y establecer las delimitaciones de zonas. _____

2.1. Equipos de detección y medida de la radiación.

- Se dispone de un equipo para la detección y medida de radiación de la firma _____, modelo _____, con el nº de serie _____. El equipo dispone de calibración por el fabricante en China en fecha de 28 de septiembre de 2018. Consta que el equipo ha sido verificado por la firma _____ en fechas de 30 de octubre de 2019, 24 de noviembre de 2020 y 26 de mayo de 2021. Esta prevista la verificación en la fecha de 29 de Junio de 2022. _____
- Se dispone de un dosímetro electrónico de lectura directa con alarma acústica (_____), de la firma _____, modelo _____, con el nº de serie _____ que dispone de certificado de calibración expedido por el fabricante en la fecha de 2 de diciembre de 2009. Consta que el equipo había sido calibrado por el laboratorio de metrología de radiaciones ionizantes del _____ en fecha de 5 de noviembre de 2013 y por el laboratorio del _____ de la _____ en la fecha de 11 de noviembre de 2018. Consta que el equipo ha sido verificado por la firma _____ en fechas de 19 de julio de 2018, 8 de mayo y 30 de octubre de 2019, 24 de noviembre de 2020 y 26 de mayo de 2021. Esta prevista su verificación en la citada fecha. _____
- Tras la instalación y puesta en funcionamiento de un pórtico para la detección de material radiactivo en cargas, en el año 2013 se amplió el equipamiento en equipos para la detección y medida de radiación y DLDs. Estos equipos están disponibles y adscritos a la sección del pórtico para la detección de material radiactivo en cargas _____
- Se dispone de tres equipos para la detección y medida de radiación de la firma _____, modelo _____, con los nº de serie _____, _____ y _____, que disponen de calibración por el fabricante en mayo de 2008. Los equipos están destinados a localización de material radiactivo entre las cargas. _____
- Se dispone de un espectrómetro portátil de la firma _____ para identificación isotópica. _____
- Se dispone de siete DLDs de la firma _____, modelo _____
- Consta que estos equipos han sido verificados por por la firma _____ en las mismas fechas que los equipos adscritos a la Instalación Radiactiva. _____

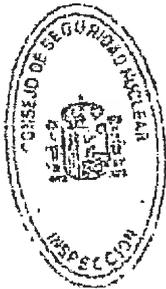

2.2. Verificaciones radiológicas.

- Se lleva a cabo por el personal de la instalación una verificación del perfil radiológico del perímetro de escaneado y de la cabina de operación, programada con periodicidad semestral. _____
- Consta que la firma _____ ha llevado a cabo la revisión del entorno radiológico de la instalación y de los sistemas de seguridad en las fechas de 29 de mayo y 11 de diciembre de 2014, 25 de enero y 8 de julio de 2015, y 28 de enero y 13 de julio de 2016. Consta que la firma _____ ha llevado a cabo la revisión del entorno radiológico de la instalación y de los sistemas de seguridad en las fechas de 1 de febrero, 13 de julio de 2017 y 22 de enero de 2018. Consta que la firma _____ ha llevado a cabo la revisión del entorno radiológico de la instalación y de los sistemas de seguridad en las fechas de 19 de julio de 2018, 8 de mayo y 31 de octubre de 2019, 24 de noviembre de 2020, 26 de mayo y 23 de noviembre de 2021. Esta prevista la revisión del entorno radiológico en la fecha de 29 de junio de 2022. _____
- Consta que la firma firma _____ ha realizado una verificación radiológica de la instalación en las revisiones programadas que se llevan a cabo con periodicidad mensual. _____
- Se dispone de tres dosímetros de termoluminiscencia instalados para control del área en la caseta donde permanecen los conductores de los camiones durante la inspección de las cargas y en los dos extremos del perímetro vallado. Los tres dosímetros de área son procesados actualmente por la firma _____. No se evidencia incidencia alguna en los informes dosimétricos. _____
- El día de la visita de la inspección se verificó el estado operativo del equipo de inspección de cargas y comprobó el funcionamiento de los dispositivos de seguridad y control del perímetro durante una operación de radiografiado. No se detectaron anomalías de funcionamiento. _____
- La Inspección efectuó verificaciones de tasa de dosis durante el trabajo del equipo fuera del perímetro de seguridad utilizando como dispersor un contenedor marino de 20 ples cargado con piezas metálicas. Las medidas de tasa de dosis no resaltaron sobre el fondo natural de 0,17 $\mu\text{Sv/h}$. _____
- Se utilizó un equipo para la detección y medida de la radiación de la firma _____, modelo _____, con el nº de serie _____ que dispone de certificado de calibración en la fecha de 8 de junio de 2018. _____
- La Inspección, en esta ocasión, no efectuó verificaciones de tasa de dosis durante otra operación de radiografiado dentro de la cabina del equipo inspector. Las medidas de tasa de dosis en ocasiones anteriores no resaltaron sobre el fondo natural de 0,21 $\mu\text{Sv/h}$. _____



3.- Personal y licencias.

3.1. Licencias de supervisión y operación.

- Estaban disponibles cuatro Licencias de Supervisor, a nombre de: _____
 - _____, en vigor hasta la fecha de 30 de marzo del 2023. ____
 - _____, en vigor hasta la fecha de 17 de julio de 2024.
Estaba de baja médica. _____
 - _____, en vigor hasta la fecha de 14 de junio de 2024
 - _____, en vigor hasta la fecha de 29 de julio de 2026. _____
- Estaban disponibles veintitrés Licencias de Operador a nombre de: _____
 - _____, en vigor hasta la fecha de 26 de agosto de 2025. _____
 - _____, en vigor hasta la fecha de 17 de julio de 2024. _____
 - _____, en vigor hasta la fecha de 17 de julio de 2024. _____
 - _____, en vigor hasta la fecha de 26 de agosto de 2025. _____
 - _____, en vigor hasta la fecha de 1 de agosto de 2023.
 - _____, en vigor hasta la fecha de 15 de septiembre de 2026. _____
 - _____, en vigor hasta la fecha de 15 de septiembre de 2026. _____
 - _____, en vigor hasta la fecha de 15 de septiembre de 2026. _____
 - _____, en vigor hasta la fecha de 30 de marzo del 2023. ____
 - _____, en vigor hasta la fecha de 26 de agosto de 2025. _____
 - _____, en vigor hasta la fecha de 10 de marzo de 2025.



- _____, en vigor hasta la fecha de 22 de septiembre de 2022. _____
- _____, en vigor hasta la fecha de 22 de septiembre de 2022. _____
- _____, en vigor hasta la fecha de 15 de junio del 2023. _____
- _____, en vigor hasta la fecha de 23 de mayo de 2024.
- _____, en vigor hasta la fecha de 22 de septiembre de 2022. _____
- _____, en vigor hasta la fecha de 15 de junio del 2023.
- _____, en vigor hasta la fecha de 10 de mayo de 2023. _____
- _____, en vigor hasta la fecha de 26 de agosto del 2025.
- _____, nuevo operador, en vigor hasta la fecha de 7 de abril de 2027. _____
- _____, en vigor hasta la fecha de 15 de junio del 2023. _____
- _____, en vigor hasta la fecha de 13 de febrero de 2020. _____
- Había causado baja la operadora _____, que disponía de licencia en vigor hasta la fecha de 2 de diciembre de 2021. No se renovó la licencia. _____



3.2. Dosimetría.

- Se dispone de veintitrés dosímetros personales adscritos a dos supervisores y veintidós operadores. El personal está clasificado en categoría B. No se evidencia incidencia alguna en los informes dosimétricos ni en las fichas dosimétricas personales. La instalación radiactiva Integra personal de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil: Los tres dosímetros de los trabajadores de la Agencia tributaria son procesados por el centro lector de la firma _____ y los diecinueve de los agentes de la Guardia Civil por el centro lector de la firma _____. Los recambios de los dosímetros se realizan con regularidad. _____
- Se dispone además de los ya citados tres dosímetros de termoluminiscencia instalados como dosímetros de área. _____

3.3. Vigilancia médica.

- Las revisiones médicas de los cinco trabajadores de la Agencia Tributaria, se realizan exclusivamente para las renovaciones de las licencias por el servicio médico de _____
- Las revisiones médicas los agentes de la Guardia Civil se realizan exclusivamente para la renovación de las licencias por el servicio médico de la _____ de Vigo. _____

3.4. Formación de refresco.

- Consta que un supervisor y dos operadores han recibido un curso de formación impartido por el suministrador del equipo inspector en Vigo en las fechas de 1 a 4 de octubre de 2007 y 21 de febrero de 2008. _____
- Se tiene establecido un plan de formación de refresco del personal de la Instalación radiactiva que se viene impartiendo con periodicidad bianual desde el año 2009. _____
- Consta que en fecha de 29 de octubre de 2019 la firma _____ ha impartido una jornada de formación de refresco específica en riesgo radiológico, sobre el Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia, y manejo de equipos de detección y medida de la radiación con una carga lectiva de cuatro horas a la que han asistido todo el personal de la Agencia tributaria y una jornada en la fecha de 13 de febrero de 2020 a la que asistieron los operadores de la Guardia Civil. _____
- Consta que en fecha de 18 de diciembre de 2017 se ha desarrollado una jornada de formación online específica en riesgo radiológico, sobre aspectos recordatorios de conceptos básicos de radiación, radiobiología y protección radiológica. La formación de todo el personal se completó con una segunda jornada en la fecha de 18 de mayo de 2022 para personal de la guardia civil que no había podido asistir a la anterior. Consta el programa impartido y las firmas de acuse de recibo de información y de asistencia a las sesiones de formación celebrada. En el programa de formación ha participado la firma _____




4.- GENERAL, DOCUMENTACIÓN.

4.1. Programa de mantenimiento preventivo.

- Estaba disponible la siguiente documentación referida al equipo inspector de cargas: el certificado control de calidad del equipo expedido por el fabricante

, en origen en la fecha de 7-8 de junio de 2007, el certificado sobre el test de aceptación llevado a cabo por la citada firma en la Instalación de Vigo en las fechas de 15-16 de noviembre de 2007, y el manual de operación. _____

- La empresa contratada de servicio técnico para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento programadas y las intervenciones en caso de averías es la firma _____ . La firma _____ está autorizada por el fabricante _____ , para realizar el mantenimiento los equipos inspectores de cargas en España. _____
- Estaba disponible el contrato de mantenimiento del equipo _____ , modelo instalado en Vigo, con la firma _____. Estaba disponible el pliego de prescripciones técnicas del concurso público para el programa de mantenimiento preventivo y las intervenciones no programadas. _____
- Consta que se llevan a cabo las operaciones de mantenimiento programadas y que se detalla el alcance de las mismas en la lista de chequeo aportada para cada intervención. Se dispone de un registro y archivo de las hojas de trabajo de todo tipo de intervenciones del servicio técnico. _____
- El técnico de la firma _____ , que lleva a cabo las operaciones de mantenimiento del equipo _____ , está acreditado para llevar a cabo el mantenimiento integral del equipo. La revisión programada anual se había llevado a cabo en las fechas de 14 a 17 de diciembre de 2021. _____
- Consta que la firma _____ ha llevado a cabo las revisiones periódicas contra incendios. _____

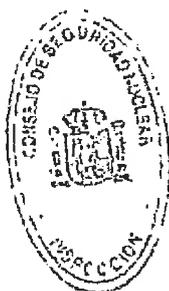


4.2. Diario de operación.

- Estaba disponible y al día el Diario de Operación de la Instalación, diligenciado por el Consejo de Seguridad Nuclear, en fecha de 21 de junio de 2021. El diario es cumplimentado por el supervisor según la sistemática prevista en la especificación nº 21 y la inclusión de referencias de los registros de la especificación nº 22. Las anotaciones firmadas reflejan la actividad administrativa de la Instalación, el control dosimétrico del personal y las revisiones médicas, las operaciones de revisión de equipo inspector, el perfil radiológico periódico de la instalación, y un resumen del trabajo realizado por jornada, con sumas de tiempo de exposición, operador, dosis de cada DLD y observaciones. _____

4.3. Reglamento de funcionamiento y plan de emergencia.

- La Instalación radiactiva está destinada a radiografía de contenedores marinos mediante barrido con rayos X. Según la Instrucción del CSN IS-28, las especificaciones que pueden resultar de aplicación, ya que el campo de aplicación no está contemplado específicamente en la IS, son las del Anexo-I y las de las características de la instalación del Anexo-II C y D de forma parcial. _____
- Estaba disponible el reglamento de funcionamiento y el plan de emergencia de la Instalación revisado en fecha de 6 de noviembre de 2014. En esta revisión se ha mejorado la definición de los puestos de trabajo sus funciones y responsabilidades en relación con la instalación radiactiva. _____
- En cumplimiento del Artículo 8 bis del Real Decreto 35/2008 relativo al registro de comunicaciones en seguridad, estaba implementado un protocolo de comunicación en la instalación radiactiva que facilita instrucciones para cumplimentar un formulario que está a disposición de los trabajadores de la factoría relacionados con la instalación radiactiva. No se había registrado ninguna comunicación en seguridad. _____
- Estaba incluida la IS-18 como anexo del Plan de Emergencia, complementada con el Anexo II de la Guía de seguridad 5.8 Rev.1 de bases para elaborar la información relativa a la explotación de las instalaciones radiactivas. _____
- Estaba establecido un programa de verificación y calibración de los equipos de detección y medida de la radiación en el que se contempla una verificación anual y una calibración alterna cada cuatro años. El programa estaba actualizado en la fecha de 6 de noviembre de 2019. _____

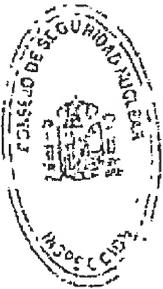

5.- Informe anual.

- Consta que se ha dado cumplimiento, dentro del plazo, al contenido del artículo 73 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, remitiendo al Consejo de Seguridad Nuclear el informe anual, correspondiente al año dos mil veintiuno, en fecha de 24 de marzo del año 2022. _____

6.- Reunión de cierre de la Inspección.


- El Supervisor manifiesta a la Inspección que el vértice nº 4 de las cuatro balizas de infrarrojos que delimitan el rectángulo de seguridad estaba anulado por avería. Que dicha barrera es la más próxima a la dependencia de la oficina y era controlada provisionalmente por el operador del exterior. Que estaba previsto traer

desde la instalación de Tarragona las cuatro barreras de infrarrojos ya que en dicha instalación se había actualizado el control del perímetro a otro sistema. _____

- Esta solución para la sustitución de la barrera va a ser provisional ya que a más largo plazo está prevista una modificación de la instalación que contempla una actualización en un nuevo equipo inspector de cargas y también un cambio de ubicación con la construcción de un nuevo recinto de radiografiado de contenedores en el mismo emplazamiento del puerto. _____

DESVIACIONES: No se detectan.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta en Santiago de Compostela en la Sede de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia.

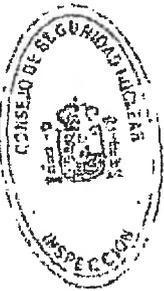

TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de la Agencia Tributaria en el Puerto de Vigo, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

VIGO, 04 Julio de 2022.

Firmado por

el día 30/06/2022 con un
certificado emitido por AC
CAMERFIRMA FOR NATURAL
PERSONS - 2016

Fdos



Agencia Tributaria

Vigilancia Aduanera.

Vigo, 04 de julio de 2022

Servicio de Vixilancia Radiolóxica
Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Asunto: Remisión de Acta de Inspección de
Referencia: CSN- XG/AIN/14/IRA-2891/2022.

Adjunto se remite Acta Original de Inspección de Referencia: CSN-
XG/AIN/14/IRA-2891/2022, que ha sido levantada por
, Jefe del Servicio de Vixilancia Radioloxica de la Xunta de Galicia, en el
escáner del Puerto de Vigo.

EL SUPERVISOR DEL ESCANER.



Fdo.-